

Robert Bosch (France) SAS
32 Avenue Michelet
F - 93404 Saint-Ouen cedex
www.bosch.fr

Le 9 décembre 2016

Avertissement de sécurité important

A l'attention des utilisateurs

Campagne de sécurité volontaire pour meuleuses d'angle – qui concerne

- **Séries GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900, PWS 2000 produites entre juin et août**
- **Modèle GWS 24-230 JVX Professional avec frein produit entre février et octobre**
- **Les appareils GWS 24-230 JVX Professional avec frein, réparés entre janvier et novembre 2016, quelle que soit la date de production**

Bosch Power Tools attache une grande importance à la qualité et la sécurité de ses produits. Pour nous, la satisfaction des utilisateurs passe au premier plan. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons vous informer du lancement d'une campagne de sécurité volontaire.

Dans le cadre de nos contrôles qualité, nous avons constaté que le disque à tronçonner ou la meule risque de se détacher, en fonctionnement, conjointement avec le dispositif de fixation (broche). Cela provient d'un composant défectueux sur un nombre limité de meuleuses d'angle. Il ne peut donc pas être exclu que, dans de rares cas, ce risque puisse entraîner des coupures ou des contusions.

Afin d'assumer notre responsabilité à l'égard de nos clients, nous avons décidé de reprendre à titre préventif tous les appareils potentiellement concernés et, si nécessaire, de les réparer ou les remplacer. Le remplacement ou la réparation seront bien évidemment gratuits pour vous

Dès à présent, les meuleuses d'angle concernées ne doivent plus être utilisées ni prêtées. Si vous avez revendu ou prêté un appareil concerné par cette campagne, veuillez transmettre sans délai cette consigne de sécurité au nouvel utilisateur afin que les appareils concernés ne soient plus utilisés.




Sont concernés les appareils fabriqués en Russie des séries GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900, PWS 2000 produits entre juin et août 2016, ainsi que le modèle GWS 24-230 JVX Professional avec frein, produit entre février et octobre 2016. Les appareils peuvent être clairement identifiés au moyen du pays de fabrication en association avec le numéro d'appareil et le numéro de série (voir page suivante) :

Modèles concernés	Numéro d'appareil	Numéro de série
GWS 20-230 H	3601H50102 / 3601H50L01 / 3601H50L03 / 3601H50L62 / 3601H50L72 / 3601H50L73	De 606xxx à 608xxx
GWS 20-230 JH	3601H50M01	De 606xxx à 608xxx
GWS 22 - 180 H	3601H81102 / 3601H81L02 / 3601H81L62 / 3601H81L72	De 606xxx à 608xxx
GWS 22-180 JH	3601H81M02	De 606xxx à 608xxx
GWS 22 - 230 H	3601H82103 / 3601H82L03 / 3601H82L63 / 3601H82L73	De 606xxx à 608xxx
GWS 22 - 230 JH	3601H82202 / 3601H82M03 / 3601H82M32	De 606xxx à 608xxx
GWS 24-180 H	3601H83101	De 606xxx à 608xxx
GWS 24-180 JH	3601H83M01	De 606xxx à 608xxx
GWS 24-230 H	3601H84101 / 3601H841P1 / 3601H84L01	De 606xxx à 608xxx
GWS 24-230 JH	3601H84201 / 3601H84M01	De 606xxx à 608xxx
GWS 24-230 JVX	3601H64505 / 3601H64U07 / 3601H64Z05	De 602xxx à 610xxx
PWS 20-230	3603C59W09	De 606xxx à 608xxx
PWS 1900	3603C59W08	De 606xxx à 608xxx
PWS 2000-230JE	3603CC6000 / 3603CC6030	De 606xxx à 608xxx



Le modèle, le pays de fabrication ainsi que le numéro d'appareil et le numéro de série sont lisibles sur la plaque signalétique des appareils, comme suit :

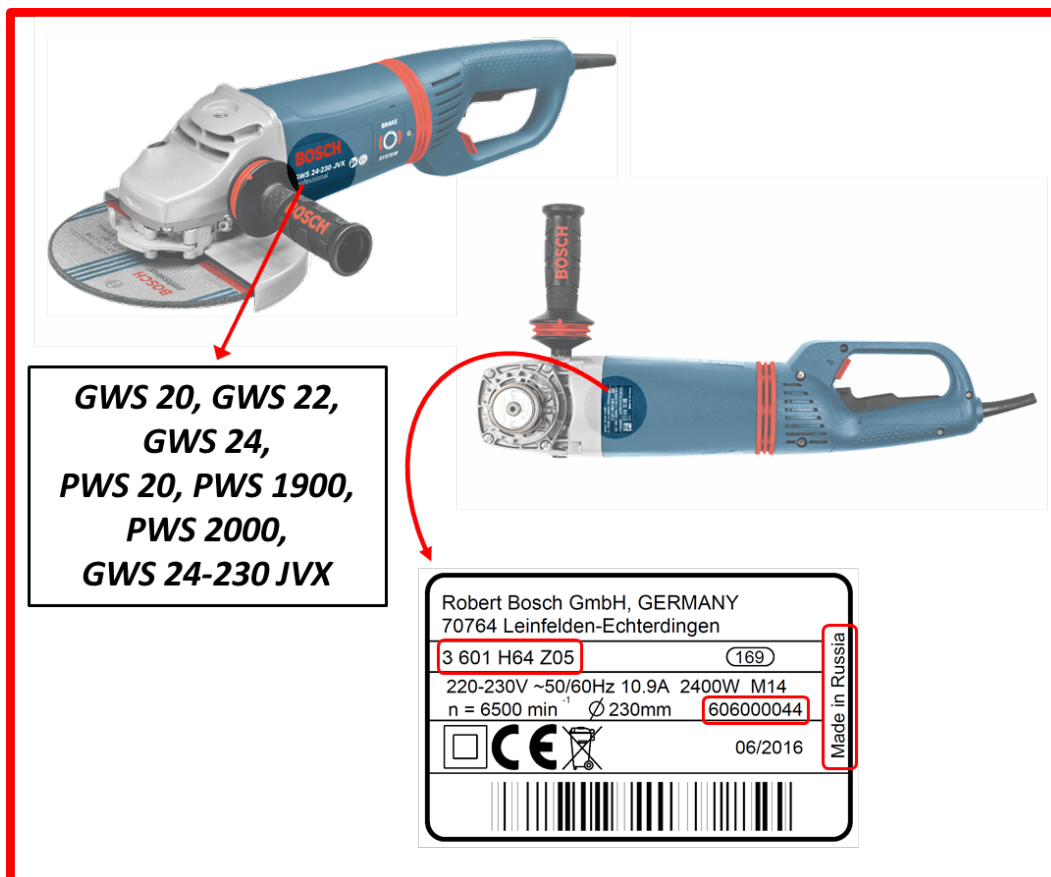

Sur le site Web www.anglegrindercare.com, les consommateurs peuvent vérifier en ligne si leur meuleuse d'angle est concernée. Si c'est le cas, veuillez nous contacter par téléphone dès que possible par le biais du numéro de service 00800 83 64 67 04.

En outre, sont également potentiellement concernés les appareils GWS 24-230 JVX, qui ont été réparés entre janvier et novembre 2016 et ce, quelle que soit la date de production de la meuleuse d'angle.

Bosch Power Tools regrette sincèrement ce problème qualité et présente ses excuses aux utilisateurs concernés.